

验收清单

序号	问题描述	单位	数量	解决方案	完成情况
1	2; 食堂防火墙上的门应为甲级防火门	套	2	旧门拆除, 安装新防火门	已完成
2	4; 堂首层防火墙与西侧玻璃幕墙连接处玻璃幕墙应为乙级防火窗	平方	20	旧的玻璃幕墙拆除, 安装乙级防火窗	已完成
3	5; 管理用房改为明档, 做防火分隔	项	1	加装防火门	已完成
4	6; 食堂二层防火墙上的甲级防火门缺失	套	8	旧门拆除, 安装新防火门	已完成
5	8; 食堂二层操作间东侧无安全出口标志灯具	个	1	新增安全出口标志, 配套线管	已完成
6	9; 食堂三层防火墙上设置排气扇	个	4	拆出排气扇, 用砖将洞口封死	已完成
7	10; 食堂三层操作间西侧安全出口设置挡鼠板, 且未设置乙级防火门	套	1	增加挡鼠板, 更换防火门	已完成
8	12; 食堂三层加建热菜演示室、展示厅分隔不规范, 且无明确的疏散指示灯具	个	6	新增安全出口标志	已完成
9	13; 中心教学楼负一层消防水泵房无安全出口标志灯具	个	3	新增安全出口标志	已完成
10	中心教学楼负一层消防水泵房无挡水门槛	个	1	增加挡鼠板	已完成
11	14; 中心教学楼负一层走廊上防火分区之间未安装双向开启的甲级防火门	槛	1	增加双向防火门	已完成
12	15; 防火门开启后直接通向房间内或者被墙体挡住不能开启, 不符合规范要求	项		拆除玻璃隔断, 增加疏散通道	已完成
13	18; 东侧安全出口位于校史馆房间内, 不符合规范要求;	项		待商榷	已完成
14	19; 中心教学楼 1 层、2层在轴线 E 交轴线 2/3~1/4 区域内和轴线 E 交轴线 9~1/9 区域内未设置乙级防火窗	平方	20	旧的玻璃幕墙拆除, 安装乙级防火窗	已完成
15	20; 中心教学楼轴线 1/4~2/4 交轴线 F 处暖管井楼板未进行防火封堵, 从地下一层直通到顶	套	13	用角铁焊接支架。上铺设水泥板等	已完成
16	21; 中心教学楼 10-12 层楼梯间的疏散门开启之后影响楼梯的净疏散宽度	套	6	更换子母门防火门	已完成
17	22; 中心教学楼西侧二层合班教室的疏散门开启方向未向疏散方向开启	套	3	原门调转方向	已完成





18	23：实习车间首层轴线 5 交轴线 H~J 处加装墙体导致首层东北角缺少安全出口	套	1	墙体拆除，加装防火门	已完成
19	24：实习车间首层轴线5 交轴线 B 处走道上加装墙体导致首层东南角缺少安全出口	套	1	墙体拆除，加装防火门	已完成
20	26：实习车间四层东北角安全出口缺少乙级防火门	套	1	墙体拆除，加装防火门	已完成
21	27：实习车间五层轴线 G 处加装玻璃墙，玻璃墙上设置推拉门	项	1	玻璃墙拆除	已完成
22	28：两栋教学楼二层轴线 5 交轴线 F~M 处未设置防火卷帘	趟	2	加装防火卷帘15米*3米	已完成
23	29：教学楼楼梯间的防火门缺少闭门器、顺序器	个	40	增加闭门器、顺序器	已完成
24	30：e5 学生宿舍首层疏散走道通向楼梯间的门被砖墙封堵	套	1	拆除并加装防火门	已完成
25	31：钢质防火门门框未灌浆	扇	160	重新灌浆	已完成
26	部分防火门无闭门器、顺序器	个	100	加装闭门器顺序器	已完成
27	32：部分电缆、管道穿、墙穿楼板处未进行防火封堵	处	320	增加防火封堵	已完成
28	1；；消防水泵吸水管未设置真空压力表，异径连接未采用偏心异径管顶平接，阀门未采用明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀	处	4	更换真空压力表，采购并更换偏心异径阀，给现有闸阀带上锁闭装置	已完成
29	2：消防水泵房未设置就地液位显示装置	个	1	安装液位显示装置	已完成
30	3：消防水泵房水力警铃未设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上	个	4	管道引到外墙上	已完成
31	4：高位消防水箱间管道未设置防冻措施	项	1	管道保温	已完成
32	5：水泵接合器未设置永久性标识	个	12	增加标识牌	已完成
33	6：消防水池上方一楼办公室喷头被涂料覆盖	个	12	更换喷头	已完成
34	7：7 楼喷淋系统末端试水装置放水测试时，手动启泵管道无压力	项	1	全楼管网排查	已完成
35	8：学生公寓、实训楼附近室外消火栓锈死	套	8	维护保养	已完成
36	9：学生公寓 D 处室外消防栓内部丝杆滑丝	个	2	更换室外消火栓	已完成
37	10：消火栓泵启动故障，学生公寓、实训楼、餐厅、教学楼未能测试消火栓动压	项	1	全校消火栓系统排查	已完成
38	11：教学楼、实训楼屋顶未设置带压力表的试验消火栓	个	2	增加压力表	已完成
39	12：室内消火栓系统加装低压压力开关启泵	项	1	增加低压压力开关启泵	已完成



40	13: 教学楼 MF/ABC3 型灭火器	具	224	增加灭火器	已完成
41	餐厅 MF/ABC5 型灭火器	具	142	增加灭火器	已完成
42	2: 增加外线电话	台	1	增加	已完成
43	3: 消防控制室未设置消防控制室图形显示装置	台	1	增加图形显示系统	已完成
44	4: 设置柴油发电机100KW	台	1	增加一台100KW的柴油发电机	已完成
45	5: 中心教学楼 12 层火灾自动报警系统线路未接通	条	1	回路线故障	已完成
46	6: 地下一层排烟机房备用照明未通电, 敷设线路到配电室	项	1	敷设线路	已完成
47	7: 地下一层排烟机房内排烟风管穿越防火分隔处未设置排烟防火阀	个	4	风道截断加防火阀	已完成
48	8-910-11 中心教学楼联动测试	项	1	对报警联动进行测试, 发现问题维修调试	已完成
49	12: 中心教学楼东侧报告厅未设置安全出口指示标志灯具	个	3	增加标志灯	已完成
50	13: 餐厅二楼消防应急照明灯具设置数量不足	个	20	增加标志灯应急灯	已完成
51	个别疏散指示标志灯具未通电	个	10	维修	已完成
52	14: 宿舍楼消火栓箱内未设置消火栓报警按钮	个	100	增加消火栓按钮, 回路线引至中控室	已完成
53	宿舍楼到中控室信号总线, 地埋管挖沟回填	米	320		已完成
54	主机回路板	块	1		已完成
55	实训楼 A 无报警主机, 无广播	台	1		已完成
56	烟感, 手报, 声光, 广播喇叭	个	412	增加报警系统, 广播系统, 联网到中控室大主机	已完成
57	实训楼到中控室联网线	米	350		已完成
58	实训楼标志灯更换	个	50		已完成
59	建设单位验收人员: 李东方 邵明敏 王江生 李松	施工单位验收人员: 郝贵忠 侯吉祥 8.17 			